



МОНТАЖ ФАСАДНОГО ДЕКОРА (КАРНИЗОВ, МОЛДИНГОВ)

Полная гарантия выполняется только при четком соблюдении данной инструкции

- Все виды работ по монтажу изделий необходимо выполнять при температуре не ниже +10 °С. Это нижний предел использования клея. Избегайте попадания влаги на изделия в течение всего монтажа.
- До момента установки изделия необходимо выдержать при температуре и среде, где будет производиться монтаж в течение 24-30 часов.
- Температурный режим после монтажа изделий должен находиться в пределах -20 + 70 °С.
- Монтаж изделий необходимо производить на подготовленную ровную поверхность.
- При монтаже изделий ОРАК используются инструменты такие же, как и для обработки дерева. Все элементы можно легко распилить при помощи ножовки/пилы с мелкими зубьями и стусла, приклеить, дополнительно закрепить саморезами или дюбель гвоздями.

Для монтажа используются специальные клеи от компании ORAC n.v.:

	<p>DecoFix Hydro</p> <p>Расход клея: FDP 700 картридж емкостью 290 мл (примерно на 7-8 м)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Монтажный полимерный клей и наполнитель для наружного применения и во влажных помещениях. • Излишки следует удалять мыльным раствором до застывания. • Лепной декор можно окрашивать через 24 часа. • Хранить при температуре не ниже +5 °С.
	<p>Orac-Fix Extra</p> <p>Расход клея: FX 200: картридж емкостью 310 мл (примерно на 150 м) FX 210: тубик емкостью 80 мл (примерно на 40 м)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора. • Избыток предпочтительно удалять после застывания (по прошествии не менее 24 часов) с помощью ножа. • Излишки и пятна клея следует удалять немедленно с помощью ацетона или растворителя. • Лепной декор можно окрашивать через 24 часа. • Хранить при температуре не ниже +5 °С.

Подготовка стен:

1. В случае если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность необходимо выровнять, и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
5. Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные отслаивания изделий от оклеиваемой поверхности.

Монтаж изделий:

1. Произведите горизонтальную разметку на стене с помощью отбойного шнура.
2. Для более прочной фиксации изделий и предотвращения сползания на момент высыхания клея (24 часа) рекомендуется использовать саморезы.
3. Просверлите отверстия в изделиях с шагом 500—700 мм для крепления дюбель гвоздями, при этом первое и последнее отверстие на изделии должно располагаться на расстоянии 10—20 мм от краев. С внешней стороны изделия должны быть раззенкованы под размер головки самореза.
4. Протрите поверхность изделия от пыли, поскольку пыль препятствует надежности клеевых соединений.
5. Нанесите специальный монтажный клей «Decofix hydro» на внутреннюю сторону изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и/или потолком. Равномерно распределите по всей длине.

6. Приложите изделие, к стене плотно прижав его.
7. Зафиксируйте изделие при помощи саморезов вкрутив их, утопив в само изделие.
8. Снимите излишки клея с помощью шпателя.
9. После высыхания клея (через 24 часа) зашпатлюйте отверстия от саморезов бамперной шпаклевкой.
10. Все элементы соединения между собой промазываются стыковочным клеем.
11. Нанесите специальный клей для стыков «Decofix EXTRA» на одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка.
12. Состыкуйте с уже установленным изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия, друг к другу зафиксируйте скобами с помощью мебельного степлера.
13. Излишки клея удалите с помощью шпателя не позже чем через 1-2 часа, затем протрите ацетоном.
14. После полного высыхания клея «Decofix EXTRA», но не ранее чем через 24 часа, вытащите скобы. Удалите излишки клея, срезав их ножом.
15. Во избежание попадания влаги между стеной и установленным изделием пройдите герметиком для наружных работ возможные места затекания влаги, дождя и т.д. Герметик должен обеспечивать хорошую адгезию к материалам, быть морозостойким, и чтобы его можно было окрашивать (например акриловый, силиконовый герметик).
16. Прощпаклюйте изделие бамперной шпаклевкой в местах всех соединений и примыканий к поверхностям.
17. После полного высыхания шпаклевки зашкурьте мелкозернистой шкуркой.
18. Изделия можно красить спустя сутки после монтажа, красками для наружного применения. Рекомендуется предварительно прокрасить места стыков.